

9 DEPANNAGE

DERANGEMENTS	CAUSES PROBABLES	REMEDES
Moteur	Voir la notice spéciale	pour le moteur
Impossibilité de lever ou de baisser la flèche porte-godet.	Le clapet de surpression dans le distributeur est ouvert.	Démonter tout le clapet, le nettoyer et le régler à nouveau
La force de direction nécessaire est plus élevée.	Le clapet de surpr. dans la commande servo est ouvert.	Démonter le clapet, le nettoyer et le régler à nouveau.
	Le tiroir dans la vanne de priorité est coincé.	Remplacer la vanne de priorité.
Impossibilité de braquer les roues	Le blocage de sécurité de l'articulation est resté en place.	Retirer le blocage de sécurité.
Dérangement dans les commandes hydrauliques de la transmission et de la flèche.	Colmatage des filtres.	Remplacer les cartouches.
	Pas assez d'huile dans le réserv.hydr.	Ajouter de l'huile.
	Connexions électriques de la pompe et du moteur à pistons axiaux desserrées ou débranchées.	Réaliser les connexions suivant le schéma électrique.
	Fusibles claqués	Remplacer les fusibles
Dérangements du système de freinage	Le frein d'immobilisation ne retient pas la chargeuse.	Vérifier le réglage, le cas échéant le corriger. Si nécessaire changer les garnitures de freinage.
	Le frein de service travaille irrégulièrement.	Vérifier la cartouche d'étranglement dans la pompe à pistons axiaux. Vérifier la tirette de commande et le fonctionnement du vérin de freinage.

DERANGEMENTS	CAUSES PROBABLES	REMEDES
La génératrice ne charge pas la batterie	Connexions desserrées Courroie déchirée	Resserrer les connexions Remplacer la courroie
Le chauffage complémentaire livré en option ne fonctionne pas	La génératrice tourne trop lentement	Vérifier la tension de la courroie, la resserrer au besoin.
Le chauffage complémentaire livré en option ne fonctionne pas	Fusibles dans le boîtier à fusibles ou dans le groupe chauffant claqués	Remplacer les fusibles.
Le chauffage complémentaire livré en option ne fonctionne pas	Le contacteur coupe l'appareil.	Placer l'interrupteur rotatif sur "0" et répéter la mise en marche.
Impossibilité de brancher les raccords rapides des équipements complémentaires	L'échauffement des équipements a augmenté la pression	Desserrer avec précaution la bague couvrant le raccord à l'extrémité du tuyau, l'huile va sortir brusquement, la pression va tomber. Resserrer le raccord. ATTENTION: Recueillir l'huile.
Impossibilité de brancher les raccords rapides des équipements complémentaires	Pression trop élevée dans le groupe hydr.	Actionner la manette du distributeur alternativement dans les deux directions pour faire tomber la pression dans les canalisations.
Impossibilité de faire marcher la pelle arrière	La vanne d'arrêt à boisseau sphérique pour le blocage hydr. est ouverte	Fermer cette vanne.
Impossibilité de faire marcher la pelle arrière	Le clapet de surpress. dans le distributeur est ouvert.	Démonter tout le clapet, le nettoyer et le régler à nouveau
Impossibilité de faire marcher la pelle arrière	Impossibilité de faire pivoter la flèche	Enlever le boulon de sécurité pour déplacement sur route.