Störung, Ursache und Abhilfe

Dépannage en cas de dérangements, causes et remèdes

## 9 Störung, Ursache und Abhilfe

## HINWEIS

\*) Abhilfe nur durch autorisiertes Personal

Störung	Wahrscheinliche Ursache	Abhilfe
Motor		Siehe Betriebsanlei- tung Motor
Motor startet nicht	Fahrschalter nicht in Neutralstellung (4-11/1)	Schalter in Neutralstel- lung bringen
Schaufelarm läßt sich nicht heben bzw. senken	Überdruckventil im Steuerventil ist offen	Überdruckventil kpl. ausbauen und säubern, neu einstellen*
Erhöhte Lenkkraft not- wendig	Überdruckventil in der Lenkeinheit ist offen	Überdruckventil kpl. ausbauen und säubern, neu einstellen*
	Schieber im Prioritäts- ventil klemmt	Prioritätsventil austauschen*
Störungen in der Fahr- und Arbeitshydraulik	Filterverstopfung	Hydraulikfiltereinsätze wechseln (8.2.8)
	Ölmangel im Hydraulik- ölbehälter	Öl nachfüllen
	Elektroanschlüsse an der Axialkolbenpumpe nichtfest, total getrennt oder oxydiert	Anschlüsse nach Elektroschaltplan verbinden oder reinigen
	Hochdruckventile ver- schmutzt	Reinigen*

9-1 L07K-09.93

## 9 Dérangements, causes et remèdes

## TRES IMPORTANT

\*) Les mesures de remèdes sont uniquement à exécuter par du personnel autorisé

Dérangement	Causes probables	Remèdes
Moteur		Voir instructions de service moteur
Moteur ne démarre pas	Présélecteur n'est pas sur position neutre (4-11/1)	Mettre le présélecteur sur position neutre
Flèche porte-godet ne se laisse ni abaisser ni relever	La soupape de surpres- sion dans la soupape de commande est ouverte	Complètement démonter et nettoyer la soupape de surpression et l'ajuster de nouveau*
Nécessité de force accrue pour manier la direction	La soupape de surpres- sion dans l'unité de direction est ouverte Le robinet-vanne dans la soupape de priorité est coincé	
Dérangements dans l'hydraulique de travail et de roulement	Colmatage de filtre  Manque d'huile dans le réservoir d'huile hydraulique Les connexions électriques à la pompe à pistons axiaux ne sont pas bien mises, totalement séparées ou oxydées Soupapes de surpression sont encrassées	Remplacer les cartouches filtrantes de l'hydraulique (8.2.8) Ajouter de l'huile  Réaliser les connexions suivant le schéma électrique ou nettoyer les connexions  Nettoyer*

L07K-09.93 9-1

Störung	Wahrscheinliche Ursache	Abhilfe
Störungen an der Bremsanlage	Feststellbremse hält das Gerät nicht fest	Einstellung überprüfen ggf. nachstellen, wenn nötig Bremszangenbe- läge wechseln*
		Prüfen, ob elektrische Fahrtriebsunterbrechung am Bremshebel ange- schlossen ist
Generator lädt nicht	Steckverbindung lose	Steckverbindung hin- eindrücken und arre- tieren
	Keilriemen gerissen	Keilriemen erneuern
	Generatordrehzahl zu gering	Keilriemenspannung prüfen ggf. nach- spannen (siehe Be- triebsanleitung Motor)
Heizungs-/Belüftungs- anlage ausgefallen	Sicherung im Siche- rungskasten defekt	Sicherung erneuern
Schlauchkupplungen der Anbaugeräte las- sen sich nicht verbin- den	Erhöhter Druck in Folge von Wärmeeinwirkung auf das Anbaugerät	Verschraubung am Schlauchende überder Schnellkupplung vor- sichtig lösen, Öl spritzt ab, der erhöhte Druck bricht zusammen, Ver- schraubung verbinden
	Erhöhter Druck im	HINWEIS Öl auffangen Motor abstellen, durch
	Grundgerät	kreisende Bewegun- gen des Ventilgebers für Arbeitshydraulik (4- 11/5) Leitungen druck- los machen

9-2 L07K-09.93

Dérangement	Causes probables	Remèdes
Dérangements au système de freinage	Frein de parking n'immobilise pas le véhicule	Vérifier le réglage, l'ajuster le cas échéant, si nécessaire remplacer les garnitures de frein* Vérifier si l'interruption électrique du mécanis-
		me de roulement au le- vier du frein est con- nectée
La génératrice ne charge pas la batterie	Cavalier desserré	Pousser sur les cava- liers et les bloquer
	Courroie trapézoìdale déchirée La génératrice tourne trop lentement	Remplacer la courroie trapézoìdale Vérifier la tension de la courroie trapézoìdale, la resserrer le cas échéant (voir instructions de ser- vice moteur)
Le système de chauffa- ge/aération ne fonc- tionne pas	Fusible dans la boîte à fusibles est défectueuse	Remplacer la fusible
Impossibilité de con- necter les raccords symétriques des équipements complé- mentaires	Pression élevée due à un échauffement de l'équipement complé- mentaire	Prudemment desserrer le raccord à vis au bout du flexible au-dessus du raccord symétrique, de l'huile dégorge, la pression élevée est réduite, resserrer le raccord à vis.
		TRES IMPORTANT Recueillir l'huile
	Pression élevée dans l'équipement de base	Arrêter le moteur, par des mouvements circulaires du transmetteur de sou- pape pour l'hydraulique de travail (4-11/5), faire tomber la pression dans les canalisations

L07K-09.93 9-2