Dérangements, leurs causes et propositions de leur remède



9 Dérangements, leurs causes et propositions de leur remède

[i]

RENSEIGNEMENT

*) Ne confier les travaux qu'au personnel autorisé.

Cause probable	Remède	
	Voir notice d'instructions du moteur.	
Le commutateur de direction (4-7/3) ne se trouve pas dans la position neutre. Mettre le commutateur de direction en position neutre		
La soupape de surpression de la vanne-pilote est ouverte. Le transmetteur p/ les valves de l'hydraulique de travail	Démonter complètement la soupape, la nettoyer et rajuster. * Déverrouiller le transmetteur (1-2/1).	
(4-7/2) est verrouillé. La pression pilote étant absente ou trop faible.	Ouvrir la soupape de surpression dans la conduite de pilotage, la nettoyer et rajuster. *	
Le moteur Diesel est défaillant.	Il est possible de mettre le bras de godet immédiatement après la défaillance à l'aide de la pression à l'accumulateur dans sa position inférieure.	
La soupape de surpression dans l'unité de direction est ouverte.	Démonter complètement la soupape, la nettoyer et rajuster. *	
Le tiroir dans la valve de priorité est coincé.	Remplacer la valve de priorité. *	
Le blocage du mécanisme ne permet pas le procédé de pivotement (1-4/flèche).	Enlever le blocage et le conserver au support.	
La soupape de surpression de la vanne-pilote est ouverte.	Démonter complètement la soupape, la nettoyer et rajuster. *	
Le système de commutation de la valve d'isolement au cadre sous le support pivotant est coincé.	Mettre le bras de godet en sens de marche. Libérer les tiges.	
Le clapet de non-retour dans la conduite de refoulement est ouvert.	Mettre le bras de godet en sens de marche. Démonter le clapet de non-retour, le nettoyer et le remplacer, si besoin est. *	
	Le commutateur de direction (4-7/3) ne se trouve pas dans la position neutre. La soupape de surpression de la vanne-pilote est ouverte. Le transmetteur p/ les valves de l'hydraulique de travail (4-7/2) est verrouillé. La pression pilote étant absente ou trop faible. Le moteur Diesel est défaillant. La soupape de surpression dans l'unité de direction est ouverte. Le tiroir dans la valve de priorité est coincé. Le blocage du mécanisme ne permet pas le procédé de pivotement (1-4/flèche). La soupape de surpression de la vanne-pilote est ouverte. Le système de commutation de la valve d'isolement au cadre sous le support pivotant est coincé. Le clapet de non-retour dans la conduite de refoulement est	

\triangle	ΠN	Π,	M	\triangle	W	UU
/#\	IHI	L54	$\Delta \Delta \Delta$	為)	INI	IN

Dérangements, causes, remède

Dérangement	Cause probable	Remède	
Dérangements aux systèmes hydrauliques de travail et supplémentaire	Le filtre est colmaté.	Remplacer les cartouches filtrantes.	
	Manque d'huile au réservoir à huile hydraulique	Remplir de l'huile.	
	Les raccords électriques à la pompe à pistons axiaux ne sont pas fixes, totalement séparés ou oxydés.	Connecter les raccords selon le schéma de circuit électrique ou les nettoyer.	
	Les soupapes haute pression sont encrassées.	Les nettoyer.	
Dérangements au système de freinage	Le frein de stationnement n'immobilise pas la chargeuse.	Vérifier l'ajustage effectué, le rajuster, si besoin est. *	
		Vérifier si le système électrique d'interruption du mécanisme de translation est raccordé au levier de freinage.	
La dynamo ne charge pas.	Le connecteur est relâché.	Mettre en place le connecteur et le fixer.	
	La courroie trapézoïdale est cassée.	Remplacer la courroie.	
	Le nombre de tours de la dynamo est trop faible.	Vérifier la tension de la courroie, la retendre, si besoin est.	
Le système de chauffage et de ventilation est défaillant.	Le fusible dans la boîte à fusibles est défectueux.	Remplacer le fusible.	
Les raccords souples des accessoires ne peuvent pas être reliés.	Pression augmentée due à l'effet thermique exécuté à l'accessoire.	Desserrer avec prudence le raccord à vis au bout du flexible au-dessus de l'accouplement rapide. De l'huile est projetée, la pression augmentée est éliminée. Resserrer le raccord à vis.	
		RENSEIGNEMENT	
		Evacuer l'huile recueillie selon les prescriptions relatives à la protection de l'environnement.	
	Pression augmentée à la chargeuse.	Arrêter le moteur. Exécuter des mouvements circulaires au levier de la vanne-pilote (4-9/5) pour dépressuriser les conduites.	

S150/S151/S152/Z152 9-3